

# TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ - 2D GRAFIKÁK



## Általános tudnivalók a telepítéshez:

- Csak EPDM gumifelületek kialakításában járatos szakember végezze a 2D Grafikák telepítését
- Nem kerülhet kötőanyag, vagy ragasztó a 2D Grafikák felső oldalára
- Mindegyik 2D Grafika hátoldala hálóval van megerősítve, hogy tökéletesebb tapadást biztosítson a környező öntött gumival
- Ajánlott ragasztók :
  - Stobielast® S1018.10 ( 2 komponensű poliuretán)
  - Sikaflex®-552 (1 komponensű poliuretán)

1.

Jelölje ki mindegyik 2D Grafika pontos helyét (a hálót is beleértve) egy krétával.

Egy fogazott simítóval kenje le a kijelölt területet PU ragasztóval.

A ragasztáshoz csak az alábbiakat használja: Stockmeier S1018.10, Sikaflex®-552).



2.

Helyezze a 2D Grafikát a hálóra a kívánt helyzetbe és egyenletesen nyomja le, hogy a megfelelő kötést elérje.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a 2D Grafika felületére nem került ragasztó.






# TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ - 2D GRAFIKÁK

3.

Kenjen ragasztót 2D Grafika oldalára (vigyázzon, hogy felső a felületre ne kerüljön), ez fogja adni a biztos kötést az öntött gumival.

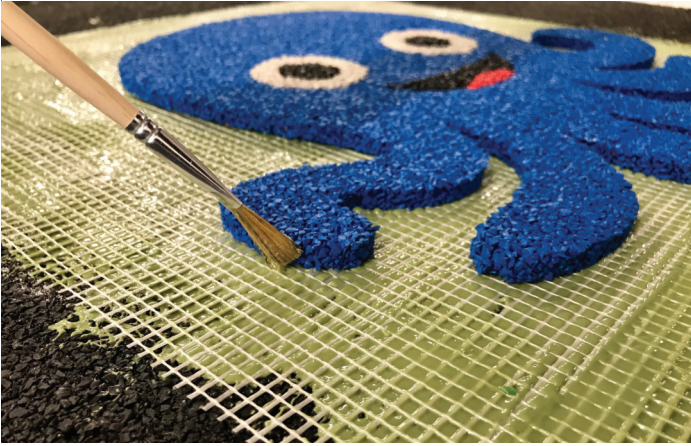

4.

Ha már a 2D Grafika a helyére került, a környező területen simítsa el, és tömörítse le az öntött gumiréteget.



5.

Az öntött gumi réteget a 2D Grafika telepítését követő nyolc órán belül kell elkészíteni, így biztosítva az ideális állapotot az alkotórészek (2D Grafika, háló, alapréteg, öntött gumi) összeragadásához.





## ELLENŐRZÉS & KARBANTARTÁS

A 2D Grafikák kiváló minőségű EPDM és UV álló alifás poliuretán kötőanyagból készülnek.

A 2D EPDM termékek megfelelnek az EN71 higiéniai szabványoknak, és mentesek a policiklikus aromás szénhidrogénektől a REACH 494/2011 szerint

### Általános előírások

Csak a megfelelő lábbeli használható az EPDM felületen (pl. magassarkú cipő nem megengedett ).

Tűzet rakni (csikket elnyomni) tilos az EPDM felületen.

Télen nem megengedett a korcsolyázás az EPDM felületen.

Hegyes, éles (szűrő, vágó) tárgyakat nem lehet felvinni az EPDM felületre.

### Tisztítás

EPDM felületek kevés karbantartás igényelnek, de alkalmanként sepréssel vagy mosással el kell távolítani a szemetet és a leveleket.

Ajánlott a felületet évente egyszer nagynyomású (3000psi) vízzel lemosni.

Tisztítószer használata megengedett a felhalmozódott szennyeződés eltávolítására.

### Téli ápolás

A hó és a jég nem károsak az EPDM felületre, az olvadásuk sem. Kefével, gumiszegéllyel ellátott kaparóval el lehet távolítani a havat.

Fém lapát illetve fém kaparó károsíthatja a felületet, így ezek használata nem megengedett.

Só, jégmentesítők vagy vegyi anyagok nem használhatók a felületen, mert foltot hagyhatnak és egyben károsíthatják is a felületet.

### Gyomok

Gyomok előfordulhatnak a felületen, ezeket kézzel el lehet távolítani, nem okoznak kárt a felületben.

A gyom eltávolításakor figyelni kell arra, hogy a teljes gyökér eltávolításra kerüljön, ne szakadjon bele a burkolatba.

### Karbantartás

Napi	Szemrevételezni kell a felületet, hogy van-e rajta bármilyen (vandalizmus, véletlen vagy használat okozta ) károsodás.
Heti	A felületről el kell távolítani a faleveleket, a szennyeződést és a szemetet, ha szükséges használjon folyóvizet. Ne hagyja a felületet mohásodni, algásodni, gazosodni. Vizsgálja át az egész területet felületi sérülések után kutatva.
Évente kétszer	Alaposan tisztítsa le a felületet (alga, moha, növény, szemét, ételnyomok, cipőnyomok stb.) Vizsgálja át az egész területet felületi sérülések után kutatva.